



Rapporterade olyckor och tillbud 2012				
Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna eller planerade åtgärder
			Trafikolycka	
466	2012-01-05	2012	Chauffören får ett kast på släpet, vilket medför att bilen kommer ut i snöplogkanten. Bil och släp går av vägen, ner i diket och tippar. I diket läcker 7000 l väteperoxid ut från släpets säkerhetsventil.	Lasten pumpas över till en annan bil och räddningstjänsten sanerar området. Föraren klarar sig utan skador. Chaufförmöte om hastighetsanpassning till vägslag.
470	2012-02-22	1072 1956 1013 1066 1006 1002	Bilen stod i princip still men det var så halt att den ändå gled i sidled och la sig på sidan. Godset var väl förankrat och förblev kvar på plats. Riskbedömning gjordes innan fordonet kunde dras upp och fortsätta till lossningsplats.	Fortsätta med det säkerhetsarbete som pågår. Vid halt vägslag avvaktas normalt halkbekämpning innan färd.
476	2012-05-15	1202 1203	Föraren kom med sitt ekipage för långt ut åt höger varvid hjulen skar ner utanför asfalten och ekipaget välte. Dragbilen är totalhavererad, släpet kommer att repareras. Ingen produkt har läckt ut. Ena körflen på riksväg var avstängd i 10 tim. Föraren sjukskriven 3v.	Utbildning/träning/uppföljning av förare.
478	2012-06-14	1203	Föraren av tankbilen höll till höger vid möte av buss. Vägkant gav med sig. Inget utsläpp.	Inga åtgärder. Föreslår breddning av väg.
482	2012-06-25	1203 1202	En personbil kör ut framför lastbilen trots väjningsplikt. För att undvika kollision försöker vår chaufför köra på insidan men släpet skär ner i diket och slår runt. Totalt 400 liter bensin och diesel tas upp med slamsugning.	
485	2012-06-19	3082 3295	Förare körde under bro som är 3.40 meter hög. Bilen var 4.00 meter hög. Föraren letade efter företaget där han skulle lasta. Orsakat av dålig uppmärksamhet och låg bro. Bilen förstörd. Inget utsläpp.	Bättre utbildade förare
493	2012-08-17	1824	Vid färd på landsväg kommer släpet utanför vägbana. Belagd vägkant brast och släpet välte. Hastighet vid olyckan enl. färdskrivare 80 km/h, vägen vid olycksplats är smal och släp var i gungning efter tidigare kurva. Släpet har släpats i diket och troligtvis slagits hål i vid vältningen. 2200 liter utläckt natriumhydroxidlösning.	Vid vältning hamnar produkt i vägrenen. Räddningstjänst har sugit upp utsläppt produkt samt sanerat. Räddningstjänsten sög även upp ej utläckt produkt ur släpet.
499	2012-09-07	3264	Släp kom utanför asfaltskanten och som sedan dragit omkull hela ekipaget. Vägen avstängd under tömning av ekipaget och bärgning. Inget utsläpp.	Genomgång av avviken sen med åkeriets chaufförer, inom ledningssystemet.
519	2012-12-04	1987	Avvakning vid halt vägslag. Inget utsläpp av alkoholerna men risk för läckage då bilen tippade i diket. Omledning av trafik i 8 timmar. Bil och släp kunde efter	Förarmöten och företagsmöten. Undvika transport vid dåligt vägslag i samråd med företagsledning

			bärgning fortsätta färden.	och säkerhetsrådgivare.
522	2012-12-05	1978	Avåkning vid halt väglag och snö. Avspärrning av väg under läktring av propangasen. Inget utsläpp. Bilen oskadad.	Undvika stress vid dåligt väglag.
515	2012-12-06	2426	Trafiken framför tvärstannade. Chauffören parerade och svängde ner i dikeskanten. Tankbilen med ammoniumnitrat blev stående i snön på sidan av vägen. Det var halt väglag och snöfall. Inget utsläpp men avstängd väg under bärgning.	Genomgång med chaufförer om företagets farliga gods och trafiksäkerhetspolicy och att dessa skall följas.
513	2012-12-18	1202	Skogsvägen var plogad bredare än själva vägen. Höger sida av bilen skar ned i diket och bilen lade sig på sidan. Dieseln pumpas över till annan bil. Inget utsläpp.	Köra mitt i vägen på snöiga skogsvägar.
			Lastning/lossning styckegods	
496	2012-03-02	3291	Vid lossning av smittförande material upptäcktes att godset hade läckt. Läckage på pall, golv och dörr.	Sanering och destruktion. Kontakt med avsändaren angående paketering.
489	2012-06-01	1079	Överfyllda fat med svaveldioxid upptäcktes hos mottagare. Inget läckage eller personskada. Dock bedöms risk för läckage. Orsaker är felinvägning vid fyllning av faten hos avsändare (lastning). Grundorsaker bedöms vara konstruktionsfel på våg då lastning styrs av vågens visning.	Kontroll av våg och korrigerig av vågrälsen. Nya rutiner med dubbelvägning som försiktighetsåtgärd. Planerade åtgärder är även att komplettera med ett överfyllnadsskydd.
			Lastning/lossning tank	
463	2012-01-13	1202	Överfyllning av 1500 l eldningsolja p.g.a. att mottagaren inte demonterat påfyllningsrör/överfyllnadsskydd till utrangerad tank. Tanken flyttad till annat ställe i fastigheten.	Räddningstjänst och slamsugare kallades in för sanering. Föreslår kommunal information till fastighetsägare
472	2012-03-05	1202	Överfyllning 20 l diesel via avluftning pga. ouppmärksamhet	Omedelbar sanering av chaufför. Repetition av regler.
477	2012-05-09	1604	Läckage, ca 5 l, från uppställd tank med ca 22 m ³ etylendiamin. Orsakat av frätskador på ventil som inte går att kontrollera utifrån.	Vid lastning: sökning efter läckage innan tanken fyllts helt. Mer omfattande kontroller i samband med återkommande täthets och vätsketryckprovning
486	2012-06-23	1147	Ett 200 liters fat med brandfarlig vätska läckte på en trailer. Hål i botten på ett av fyra hopplastade fat fanns redan vid påfyllning.	
500	2012-09-18	1202	Vid leverans av eldningsolja till kund visade det sig, trots flera kontroller, att fastighetsägaren kapat röret till tanken. 1800 l eldningsolja läckte till källare och avlopp. Planeringsfel hos oljebolag och fastighetsägare.	Extra kontrollpunkter införs hos oljebolag.
503	2012-10-16	1978	Vid test av lossningssystemet efter reparation av brott på hydraulledning konstaterades läckage av LPG mellan hydraulmotor och lossningspump.40 l	Rutiner för kontroll av hydraulikanslutningar infört på checklista för daglig tillsyn. Utbildning i rutinerna.

			läckte ut, 8000 l facklades av.	
506	2012-10-24	1230	När släpet var lastat upptäcker chauffören att det droppar Metanol från släpets undersida. Ca ½ liter i minuten. Skum läggs på utsläppet för att förhindra brand. Knappt 100 l utsläpp.	Överpumpning till tom bil. Tanken repareras och provtrycks. Utredning om lossning till fast tank. Översyn av larmplan.
537	2012-11-26	2031	Tank skulle lastas med salpetersyra. Den var dock i högre koncentration än väntat och en reaktion med inneslutningen skedde, nitrosa gaser bildades. Temperatur-höjning. Ingen skadad men 17 personer till sjukhus för observation. Avspärning av platsen.	Lastningen avbryts, lossning till IBCer av plast. Samtliga tankfordon uppdateras avseende godkända ämnen. Kontroll av koncentration eller annan kritisk variabel.
			Under transport	
468	2012-03-05	1202 1203	Förare upptäckte däckbrand på släpvagnen, stannade, tömde alla pulversläckare och skyfflade snö på däckets men utan resultat, både släpet och bilen brann upp. Ev. kan främmande föremål ha kommit in i bromsarna och därefter pressat på bromsarna med varmgång som följd.	Släckförsök. Sanering. Utbildning av förarna i däckbränder och möjligheten att koppla loss släpet.
			Järnväg	
467	2012-02-21	1202	Tankimplosion. Fel på vacuumventil troligen orsakat av isbildning. Inget utsläpp.	
502	2012-07-11	1942	Skadad storsäck med ammoniumnitrat tejpades utan att paketeras om i räddningssäck och började läcka under returtransport. Utläckt mängd ca 50 kg. Inga andra skador.	Diskussion med hamnterminalen där säcken paketerats felaktigt.
494	2012-08-20	1010	Vagnar som inte var ihopkopplade med övriga vagnar rullade okontrollerat p.g.a. bangårdens kraftiga lutning och kolliderade sedan med aktern på tåg i ca 15-20 km/h. Cisternvagn lastad med butadiener blev påkörd och deformerad. Inget läckage eller personskada.	Nya regler har införts för att säkerställa att det inte finns några vagnar på spåret som inte är sammankopplade med övriga. Tekniska barriärer kan tillkomma.
			Sjö	
504	2012-09-28	3329	Vid mottagningskontrollen upptäcktes att behållaren var kontaminerad av radioaktivt ämne. Det kan ha legat kontaminerat vatten någonstans på flaskan eller lyftoket som läckt på flaskan vid nertransport.	Omedelbar sanering. Översyn av provtagning samt rutiner för transporter.
516	2012-11-21	3329	Vid mottagningskontrollen upptäcktes att behållaren var kontaminerad.	Sanering av transportbehållaren. Översyn av rutiner och provtagning samt uppdatering av instruktion.
517	2012-11-28	3329	Kontaminerad behållare.	Sanering. Utredning.
520	2012-12-04	1170	På grund av halt väglag gled grensletruck in i tankcontainer fylld med etanol på hamnterminal. Isolering slets loss men inget utläckt ämne.	Återkoppling till avsändare och egen organisation.