



Rapporterade olyckor och tillbud 2013				
Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna eller planerade åtgärder
			<b>Trafikolycka</b>	
518	2013-01-10	1202	Avkörning och vältning pga. halt väglag och bristfälligt vägunderhåll. Dieselläckage som fångades upp med hinkar.	Överpumpning till annan tankbil. Bärgning. Kontakt med räddningstjänst och miljökontor.
527	2013-01-31	1203 1202	Avåkning pga. halt väglag och dålig snödikning. Inget utsläpp.	Noterat till produktägarens organisation. Påpeka brist till väghållaren.
546	2013-04-20	1263	Avåkning på grund av blixthalka. Inget utsläpp. Vägavspärrning flera timmar	
545	2013-05-18		Fordonet, som vid tillfället inte transporterade farligt gods, blir påkört bakifrån. Inget utsläpp, personskador.	
547	2013-05-30	3375	Väjde för ålg med avåkning som följd. Tanken var tömd men ej rengjord. Inget utsläpp. Vägen avstängd en timme.	Ökan uppmärksamhet i gryning och skymning. Kontroll av körtider etc.
549	2013-06-12	1301	Avåkning. Trailern kommer utanför vägren och drar ner trailer och dragbil som blir stående i 45 graders lutning. Inget utsläpp. Överpumpning och bärgning.	Teknisk utredning
550	2013-06-18	3257	Avåkning. Trailer välte. Inget utsläpp. Vägen avstängd fem timmar under överpumpning till annat fordon och bärgning.	Förarmöten
551	2013-06-18	3257	Trailer skar ner i vägrenen och välte pga. föraren blev skrämmd av en fågel och vinglade till. Inget utsläpp. Trafikvägledning förbi olycksplats under bärgningen ca sex timmar.	Uppsägning av chauffören som inte ansågs uppfylla säkerhetskraven för farligt godstransporter
553	2013-06-24	2426	Avåkning och vältning 1 ½ varv. 9200 liter ammoniumnitrat samt 200 liter från fordonets bränsletank läckte ut. Vägen spärrades av och bostadsområde utrymdes pga. explosionsrisk. Chauffören lindrigt skadad.	Polisutredning.
562	2013-09-24	1789	Lastbilen blev trängd av vägen av en omkörande lastbil med släp. Åkte ut på vägrenen, för att undvika kollision, där släpet välte. Ventil slogs av och 5340 kg klorvätesyra läckte ut och orsakade miljöskada.	Monterat kamera i alla bilar så att man ser kan se händelseförloppet. Händelser gås igenom på personalmöten.
570	2013-10-15	3375	Tankfordonet välte i rondell ev. pga. tanken vickat. Initialt rann 100 kg ammoniumnitrat ur manluckan, flödet fick fortsätta kontrollerat. 2000 kg rann ut på gräsplanen.	Överpumpning till ny tank och sanering av platsen.
568	2013-10-19	1830	Avåkning, troligen pga. halt väglag. Fordonet välte. Inget svavelsyrautsläpp från produkttankarna däremot diesel från fordonets bränsletank. Skador på trailern.	Läktring till annan tankbil. Bärgning. Info till förare angående beteende vid halt väglag.
575	2013-12-12	1202	Tankbil bromsar i utförsbacke, får sladd på släpet och åker av vägen där	Diskussion med förarna kring orsaker till händelse.

			ekipaget välter. Problem med bromsar i kombination med halt väglag. Inget utsläpp.	
			<b>Lastning/lossning styckegods</b>	
			<b>Lastning/lossning tank</b>	
539	2013-02-26	1202	Läckage från fallossnings slang på grund av att ventil varit i öppet läge pga. misstag. 50-100 liter diesel rann ut.	Omedelbar sanering med absol som togs omhand. Kontakt med miljökontor. Instruktion till personal angående utrustning.
530	2013-03-06	1203	Vid lossning av bensin på bensinstation lossnade slangen pga. felaktig fastsättning. Eftersom ingen hade kontinuerlig uppsikt över lossningen hann 4200 liter bensin rinna ut under ca 5 min innan det upptäcktes av chauffören. Trots tättingar i dagvattenbrunnar kom bensin ner till grundvattnet.	Oljefällor i vattendrag. Spolning av dagvattenledningar samt rening av grundvattnet. Provtagning. Information till personal, följ SPI:s handbok, uppsikt vid lossning.
541	2013-04-25	3082	Omlastning från fordon till cistern. Olåsta klackar på fordonet, pga. handhavande eller tekniskt fel, skapade ett övertryck med utsläpp av 6 kbm spillolja på plan, dagvattenbrunn och i bäck.	Omedelbar sanering 5200 liter togs omhand. Utredning om mänskliga och tekniska orsaker. Ev. bättre larmsystem.
552	2013-06-10	1977	Vid lossning av LNG uppkom ett läckage (0.2 kg) som antändes av gnista från bilens positionsljus pga. elfel. Branden släcktes av chauffören som trots full skyddsutrustning fick en mindre brännskada.	Alla bilars ljusinstallationer är kontrollerade, felaktiga har justerats. Intern utredning. Utbildning samt information till branschen.
558	2013-08-20	1230	Överfyllning pga. att mottagaren inte lyckats öppna ventilen till avsett fack.(1) Eldningsoljan hamnade i ett mindre fack.(2) Överfyllnadsskyddet var kopplat till det större facket (1) och löste inte ut. 700 liter EO rann ut varav 200 på marken.	Avbröt påfyllningen när utsläppet upptäcktes. Viktigt att kunden beställer rätt volym till rätt fack.
577	2013-10-03	3257	Vid lossning släppte slangen mellan fordon och lossningsplatsen. Orsak var dåligt skick på mottagarens slang. Föraren blev brännskadad av den 180-gradiga vätskan. Personal på plats hjälpte skadad och larmade. 14000 l bitumen läckte ut.	Uppmaning till förarna att vara uppmärksamma på att slangar och kopplingar är i bra skick.
591	2013-11-16	1977	Vid lossning av LNG uppkom ett läckage vid en ventil. Föraren avbröt omgående tömningen utan ytterligare konsekvenser. Orsakat av bristande egentillsyn och felinstallerad ventil.	Information hos båda företagen samt gemensamt säkerhetsmöte angående åtgärder. Kontrollerat och korrigerat läckande samt liknande ventiler, tempgivare ändras, komplettera daglig tillsyn med läcksökning inspektioner.
			<b>Under transport</b>	
526	2013-02-26	1203	Brand i bromsok på dragbilen. Föraren släcker branden med	Bärgning. Kontroll på verkstad. Fortsatt regelbunden service.

			handbrandsläckare. Ett körfält på E4 avstängt 30 min. Inget utsläpp.	
533	2013-04-03	1202	Däcksbrand på släp pga. varmgång i hjullager. Flera delar av släpet brann men tanken klarade sig. Inget utsläpp.	Omedelbar släckning med flera handbrandsläckare samt snö i väntan på räddningstjänst. Tätare och mer ingående tillsyn av hjullager.
534	2013-04-04	2582	Dragstången havererade vid utfart från industri så att släpet lossnade. Katastrofbromsen aktiverades och stannade släpet. Inget utsläpp.	Byte av dragstång.
538	2013-04-28	3375	Punktering med påföljande däcksbrand som spred sig till hytten. Fordonet var tömt men ej rengjort. Inget läckage.	Dämpning av branden med brandsläckare i väntan på räddningstjänst som släcker helt. Teknisk undersökning.
576	2013-12-10	2913	Vid transport av utskrotade komponenter krängde lasten så att containrarna blev buckliga på utsidan. Inget utsläpp. Orsak var att lastsäkringen släppt, pga. handhavande eller tekniskt fel. Transportdokumenten visade även fel uppgifter.	Genomgång och analys med inblandad personal på båda företagen. Utbildning planeras samt bildat en transportgrupp.
			<b>Järnväg</b>	
543	2013-05-06	3077 3260 2880	Vid trucklyft av trailer från järnvägsvagn släppte ett ben så trailern vek ner sig i vagnen. Inget utsläpp av farligt gods.	Kontroll av truck och trailer. Dock hittades inga fel. Händelsen tas upp på personalutbildningar.
			<b>Sjö</b>	
521	2013-01-05	1170	Tank blev påkörd av grensletruck vid förflyttning på hamnterminal. Det var halt vid tillfället. Isoleringen skadades men inte behållaren.	Flytt av enheten till TN-inspektion.