



Rapporterade olyckor och tillbud 2018				
Nr	Datum	UN-nr	Händelse och orsak	Vidtagna eller planerade åtgärder
			<b>Väg – under transport</b>	
805	2018-02-05	1971	En tankcontainer med biogas åkte av flaket i en vägkorsning i tätbebyggt område när lastsäkringsutrustningen brast. Skador på containern. Ett större område spärrades av.	Reparation och ombyggnad av konstruktionen. Ser över alla fordonen med liknande konstruktion.
817	2018-05-17	1230	2 st IBCer punkterades under färd och totalt 2000 liter metanol läckte ut. En bristfälligt lastsäkrad truck kom i rullning och truckgafflarna gjorde hål i IBC:erna.	Förbättra genomgången av lastsäkringsmaterialet på transportenheterna.
821	2018-06-05	3266	Tankbil körde in i vajerräcke och hamnade i diket. 700 liter frätande organisk vätska rann ut. Vägen spärrades av.	Sanering.
829	2018-08-17	1203	Förmodat hjullagerhaveri orsakade däcksbildning som i sin tur antände lasten. En mindre mängd bensin rann ut i diket. Fordonet med tank brann upp, vägbanan brandskadades. Vägen spärrades av.	Inga
835	2018-08-30	1202 1203	Ett fordon med 13000 liter bensin och 17000 liter diesel välte av okänd anledning	Information till chaufförerna
843	2018-12-10	1202	Efter omkörning av långsamgående fordon kom bil och släp i obalans la sig på sidan. Risk för läckage. 40 m <sup>3</sup> eldningsolja som pumpas över till andra fordon. Fläckvis halt. Vägen spärrades av.	Jobba med risker. Vid inköp: köpa bästa teknik.
			<b>Väg - lastning/lossning styckegods</b>	
815	2018-05-02	3331	Vid mottagningskontroll detekterades en förhöjd radioaktiv kontamination på insidan av lagerblock som var lastade på en lastbärare.	Orsaksanalys genomförd. Berörd personal och SSM informerad
838	2018-10-12	1830	Chauffören lossade av misstag 70 liter svavelsyra från IBC till en hypokloritcistern varvid klorgas bildades. Tre personer fördes till sjukhus för undersökning. En skola i närheten utrymdes.	Arbete med företagets säkerhetskultur. Se över om fraktsedlarna kan göras tydligare. Alternativt en fraktsedel för varje produkt i stället för kund.
			<b>Väg - lastning/lossning tank</b>	
819 820	2018-06-03	1789	Vid lossning under tryck sprack lastbilens lossningsrör. 2000 liter klorvätesyra sprutade ut till invallning och utanför till ett dike. Utsläppet neutraliserades med kalk och vatten.	Provtagning av grundvatten. Utreder möjlighet att ersätta trycket vid lossningen med pump. Och även bygga om och lossa tankarna från botten.

834	2018-07-18	1824	Fel adapter användes vid lossning. När tanken fyllts lossnade denna och 500 liter natriumhydroxidlösning rann ut. Platsen spärrades av och luten neutraliserades	Genomfört säkerhetskurs. Instruktion i chaufförshandbok liksom rätt adapter ska finnas i bilen.
841	2018-11-14	1965	I samband med lossning av gasol gängade tryckmätaren ur och gasol i vätskefas började strömma ut. Chauffören stoppade läckaget.	Utökat förebyggande underhåll
			<b>Järnväg - under transport</b>	
			<b>Järnväg - lastning/lossning tank</b>	
818	2018-06-05	1219	Lokföraren kände lukt av isopropanol och upptäckte läckage vid manluckan som saknade packning. Ca 20 liter isopropanol läckte ut.	Tågvaggen stannades, ställdes avsides. Räddningstjänsten kontaktades för support. Ny packning. Återkoppling till leverantören. Säkerställa att avtal inte har brister.